

АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»

**Аппарат автоматический для определения
температуры каплепадения нефтепродуктов**

ЛинтеЛ[®] Капля-20

**Программа и методика аттестации
АИФ 2.772.009 МА**

Содержание

1 Объект аттестации	1
2 Цели и задачи аттестации.....	1
3 Объём аттестации	1
4 Условия и порядок проведения аттестации.....	1
5 Требования безопасности	2
6 Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации	2
7 Общие положения.....	3
8 Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения.....	4
9 Порядок проведения аттестации	4
10 Обработка, анализ и оценка результатов аттестации	7
11 Требования к отчётности	7
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	8

1 Объект аттестации

1.1 Данный документ распространяется на аппараты автоматические для определения температуры каплепадения нефтепродуктов Капля- 20.

1.2 Комплектность аппарата при аттестации должна соответствовать его эксплуатационной документации.

2 Цели и задачи аттестации

При аттестации аппарата определяют соответствие технического состояния аппарата требованиям его эксплуатационной документации.

3 Объём аттестации

При проведении аттестации должны выполняться операции в последовательности, указанной в таблице 1.

Таблица 1 - Операции при аттестации

Наименование операции	Номер пункта МА	Обязательность проведения операций при аттестации		
		первичной	периодической	повторной
Экспертиза эксплуатационной документации	9.2	Да	Нет	Нет
Внешний осмотр	9.3	Да	Да	Да
Опробование	9.4	Да	Да	Да
Проверка регистрации каплепадения	9.5	Да	Да	Да
Проверка скорости нагрева технологического блока	9.6	Да	Да	Да
Проверка температуры	9.7	Да	Да	Да

4 Условия и порядок проведения аттестации

4.1 Аттестацию необходимо проводить в следующих условиях:

4.1.1 Параметры окружающей среды:

- 1) температура окружающего воздуха, °С: от плюс 10 до плюс 35;
- 2) относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более, %: до 80.

4.1.2 Место установки аппарата должно исключать воздействие ударов и вибраций, влияющих на нормальную работу.

4.2 Условия прерывания (прекращения) аттестации указаны в тексте операций.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении аттестации необходимо выполнять следующие требования безопасности:

- 1) при подключении аппарата в питающую сеть необходимо использовать розетку, соответствующую общеевропейскому стандарту (с наличием клеммы заземления);
- 2) клемма «Земля» на основании аппарата должна быть подключена к внешней заземляющей шине, не связанной с силовым оборудованием;
- 3) запрещается включение аппарата при снятом кожухе. При выполнении работ, связанных со снятием кожуха, необходимо отключить питание аппарата и вынуть сетевую вилку из розетки;
- 4) запрещается включение аппарата после попадания жидкостей или посторонних предметов внутрь до их извлечения;
- 5) прикасаться незащищёнными частями тела к верхней части технологического блока и установленным в него датчиком с пробой во время испытания и в течение получаса после завершения испытания; во избежание ожога пользуйтесь чистыми хлопчатобумажными перчатками;
- 6) при работе с аппаратом обслуживающий персонал должен выполнять правила техники безопасности при работе с электрическими установками с напряжением до 1000 В;
- 7) лица, допущенные к работе с аппаратом, должны иметь подготовку по технике безопасности при работе с устройствами подобного типа;
- 8) при использовании измерительного инструмента и приборов должны выполняться требования безопасности в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

5.2 К аттестации не допускаются аппараты, не удовлетворяющие требованиям техники безопасности и технически неисправные.

6 Материально-техническое и метрологическое обеспечение аттестации

6.1 Средства измерений, применяемые при аттестации, должны пройти государственную поверку и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.

6.2 Средства измерений, рекомендуемые для применения при аттестации аппарата, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Рекомендуемые средства измерений

Наименование средства	Пределы измерений	Класс точности, погрешность измерения	Назначение при аттестации аппарата	Стандарты, устанавливающие требования к средствам измерений
Секундомер СОПпр-2а-3	(0...60) мин	Класс точности 3	Измерение скорости нагрева	ТУ 25-1894.003-90
СОП-1, СОП-2, СОП-3 ¹	-	±0,5°С	Проверка погрешности встроенного измерителя температуры	ГОСТ Р 8.871-2014

¹ Стандартные образцы предприятия; в качестве СОП выбираются продукты, обеспечивающие стабильную температуру каплепадения в нижней, средней и верхней зонах температурного диапазона применения аппарата.

Наименование средства	Пределы измерений	Класс точности, погрешность измерения	Назначение при аттестации аппарата	Стандарты, устанавливающие требования к средствам измерений
Комплект для проверки температуры по ГОСТ 6793-74, ГОСТ 29188.1				
Термометр ТН4М-1	от 0 до +150 °С	±1°С	Проверка погрешности встроенного измерителя температуры	ГОСТ 400-80
Термометр ТН4М-2	от +100 до +250°С	±2°С		
Термометр ТН4М-3	от +200 до +350°С	±2°С		
ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ASTM D 566, ГОСТ 32394				
Термометр ASTM 2С	от +20 до 300°С	±1°С	Проверка погрешности встроенного измерителя температуры	ASTM E1
Комплект для проверки температуры по ISO 6299.3				
Термометр ASTM 3С	От -5 до +400°С	±1°С в диапазоне от -5 до +300°С; ±1,5°С в диапазоне от +300 до +400°С	Проверка погрешности встроенного измерителя температуры	ASTM E1

6.3 Средства измерений должны обеспечивать требуемую точность измерения.

6.4 Допускается применение также других средств измерений, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.

6.5 Предельно допустимые погрешности измерений, при всех испытаниях не должны превышать величин, указанных в настоящей методике аттестации.

6.6 В качестве контрольных образцов выбирают продукты, которые используются при эксплуатации аппарата.

7 Общие положения

7.1 Организация и порядок проведения аттестации должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ Р 8.568-2017.

7.2 Операции аттестации выполняются только для тех стандартов, в которых работает аппарат при эксплуатации в данной лаборатории.

7.3 При аттестации аппарата определяют:

- 1) соответствие точностных характеристик требованиям нормативной документации указанных в таблице 3 АИФ 2.772.009 РЭ;
- 2) возможность аппарата воспроизводить и поддерживать условия испытаний образцов в соответствии с требованиями нормативной документации на методы испытаний, указанных в п. 1.1 АИФ 2.772.009 РЭ;
- 3) соответствие внешнего вида, комплектности и технического состояния средств измерений требованиям эксплуатационной документации на них;
- 4) наличие поверки средств измерений, применяемых при аттестации.

7.4 Особенностью при аттестации является то, что термометр устанавливается в одну ячейку, температура в других ячейках контролируется по каплепадению.

7.4.1 Требования по безопасности приведены в п.5.

7.4.2 К проведению аттестации аппаратов допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, ознакомившиеся с настоящей инструкцией и технической документацией на аттестуемый аппарат.

8 Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения

Оцениваемые характеристики и расчётные соотношения приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Оцениваемые характеристики

Характеристика	Формула расчёта	Используемые показатели
Регистрация каплепадения		Должна быть зафиксирована температура каплепадения.
Скорость нагрева технологического блока	$V_i = (T_i - T_{i-1})/5,$ где V_i – скорость нагрева технологического блока в выбранной точке, °С/мин	T_i, T_{i-1} – температура блока в выбранной и предыдущей точке замера, °С; 5 - интервал между замерами 5 минут.
Температура в ячейках		Показания аппарата и образцового термометра

9 Порядок проведения аттестации

9.1 Условия проведения аттестации

Выполнить требования п. 4.1.

9.2 Экспертиза эксплуатационной документации

На рассмотрение представляют:

- 1) техническое описание и руководство по эксплуатации испытательного оборудования;
- 2) паспорта на комплектующие изделия;
- 3) свидетельства о поверке СИ, используемых для проведения испытаний.

Содержание работ по рассмотрению документации и методика приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Содержание работ по рассмотрению документации и методика рассмотрения

Содержание работ по рассмотрению представленной документации	Указания по методике рассмотрения
1 Оценка эксплуатационной документации с точки зрения удобства ее использования потребителем	Эксплуатационная документация должна быть составлена в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ 2.610. Проверяют возможность использования документации исполнителем и ремонтным персоналом. Проверяют наличие в эксплуатационной документации указаний по настройке и устранению возможных неисправностей испытательного оборудования.
2 Предварительная оценка возможности проведения исследований технических характеристик	Проводят оценку метрологического обеспечения испытываемого оборудования, а также определение оптимального интервала времени между периодическими аттестациями.
3 Установление действия свидетельств о поверке	Устанавливают, что срок действия свидетельств о поверке не истек.

9.3 Внешний осмотр

Внешний осмотр производят путем визуальной проверки:

- 1) внешнего вида аппарата и его сборочных единиц;
- 2) наличия комплектности эксплуатационной документации;
- 3) комплектности и маркировки аппарата в соответствии с эксплуатационной документацией;

- 4) рабочие поверхности деталей датчиков не должны иметь царапин, вмятин и следов коррозии (особое внимание следует уделять состоянию маслёнок). В противном случае аппарат к дальнейшей эксплуатации не допускается;
- 5) маслёнки не должны иметь вмятин и глубоких царапин. Проверить геометрию маслёнок. Для этого поочерёдно в каждую маслёнку вставлять до риски и проворачивать на 360° глубиномер АИФ 8.895.005-02. При небольших деформациях таким образом возможно восстановление формы маслёнки. Если восстановить форму не удаётся, маслёнка к дальнейшей эксплуатации не допускается;
- 6) отсутствия явных механических повреждений и дефектов.

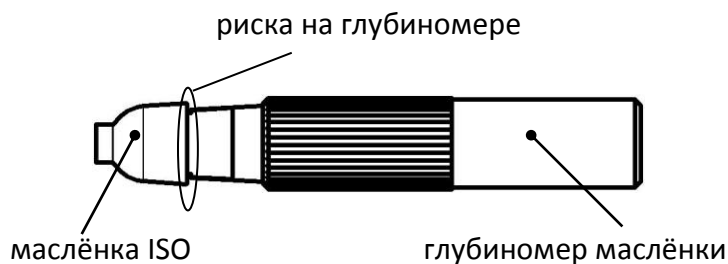


Рисунок 1 – Проверка геометрии масленки ISO

9.4 Опробование

9.4.1 Включение аппарата

Перед включением аппарата проверить правильность и надёжность заземления. Включить аппарат тумблером «Сеть», подождать 20 секунд или нажать [Стоп] – аппарат переключится в режим ожидания.

9.4.2 При опробовании проверяют:

- 1) соблюдение требований безопасности и условий аттестации;
- 2) возможность включения, выключения и функционирования аппарата;
- 3) работоспособность органов управления;
- 4) функционирование дисплея;
- 5) правильность и надёжность заземления;
- 6) возможность проведения испытаний в автоматическом режиме.

Если в процессе опробования на дисплее аппарата появилось сообщение об обнаруженной неисправности, то аппарат считается технически неисправным.

9.5 Проверка регистрации каплепадения

- 1) Собрать все датчики без маслёнок (достаточно вставить пробки в пробирки) и установить в ячейки технологического блока.
- 2) Задать значение параметра «Число проб» равным 6.
- 3) Остальные параметры можно не изменять.
- 4) Запустить испытание.
- 5) Если в течение 5 секунд появится сообщение «Ячейки не прошли проверку», проверить правильность установки датчиков (см. п.п.2.7.1 АИФ 2.772.009 РЭ) и отсутствие загрязнения датчиков и ячеек технологического блока.
- 6) Если эти меры не дали положительного эффекта и при повторном запуске испытания появляется сообщение «Ячейки не прошли проверку», аппарат к эксплуатации не допускается.
- 7) Если по истечении 5 секунд никаких сообщений не появилось, поочерёдно опустить во все датчики до дна карандаш, стержень от авторучки и т.п. При этом должна быть зафиксирована температура каплепадения во всех ячейках и на дисплей будет выведен результат.

- 8) Если в некоторых ячейках не происходит фиксация каплепадения, аппарат к эксплуатации не допускается.
- 9) Для возврата в режим ожидания нажать [Стоп].

9.6 Проверка скорости нагрева технологического блока

9.6.1 Собрать все датчики согласно п.п. 2.4 или 2.5 АИФ 2.772.009 РЭ (в зависимости от имеющегося комплекта принадлежностей, при наличии обоих комплектов – использовать любой). Маслѐнки продуктом не заполнять, термометры в датчики не устанавливать.

9.6.2 Установить датчики в ячейки технологического блока согласно п.п. 2.7.1 АИФ 2.772.009 РЭ.

9.6.3 В режиме ожидания задать значение параметра «Метод испытания», в соответствии с которым собраны датчики («ГОСТ 6793» или «ISO 2176» / «ISO 6299.3», но не экспресс), и «t° ожидаемая» 70°C. Остальные параметры оставить любыми.

9.6.4 Нажать [Пуск] для запуска испытания.

9.6.5 При достижении температуры ячейки №3 (см. таблицу на дисплее аппарата) на 20°C ниже заданного значения параметра «t° ожидаемая» (50°C) каждые 5 минут записывать температуру в таблицу по форме А1 Приложения А.

9.6.6 При достижении температуры технологического блока на 10°C выше заданного значения параметра «t° ожидаемая» (80°C) нажать [Стоп].

9.6.7 Не дожидаясь охлаждения технологического блока и не вынимая датчики из ячеек, задать значение параметра «t° ожидаемая» 200°C и повторить проверку по п.п.9.6.4–9.6.6 настоящей методики.

9.6.8 Аналогично п.п. 9.6.7 настоящей методики выполнить проверку при значении параметра «t° ожидаемая» 370°C.

9.6.9 Определить скорость нагрева по формуле:

$$V_i = (T_i - T_{i-1}) / 5 \text{ [}^\circ\text{C/мин]},$$

где:

i – номер точки замера температуры,

V_i – скорость нагрева технологического блока в выбранной точке,

T_i, T_{i-1} – температура блока в выбранной и предыдущей точке замера (интервал между замерами 5 минут).

9.6.10 Если точность поддержания скорости не соответствует значениям, равным: $\pm 0,25$ °C/мин при стандартном нагреве (1 °C/мин по ГОСТ 6793, ГОСТ 29188.1, ISO 6299.3; 1.25 °C/мин по ISO 2176, ГОСТ ISO 2176, ASTM D 566, ГОСТ 32394, ASTM D 2265), сделать заключение о неисправности аппарата. В этом случае аппарат к дальнейшей эксплуатации не допускается.

9.7 Проверка температуры в ячейках

9.7.1 Выполнить испытание СОП с температурой каплепадения в нижней точке температурного диапазона применения аппарата во всех ячейках по методу, для которого используется аппарат. Образцовый термометр установить в ячейку №1.

9.7.2 Результаты испытаний записать в таблицу по форме А2 Приложения А, в момент фиксации каплепадения в ячейке с термометром записать показания термометра в поле «t°_{ОБР}, °C».

9.7.3 Разницу между показаниями термометра и результатом в ячейке с установленным термометром записать в поле «Δ_{ОБР}, °C». Она не должна превышать величины, указанной в таблице 2 Руководства по эксплуатации плюс погрешность образцового термометра. В противном случае аппарат к дальнейшей эксплуатации не допускается.

9.7.4 Разницу между минимальным и максимальным результатами по всем ячейкам аппарата записать в поле « Δ , °С». Она должна быть в пределах сходимости для метода, по которому выполнялось испытание. В противном случае выполнить повторное испытание:

- а) для второго испытания результаты во всех ячейках различаются в пределах сходимости – аппарат успешно прошёл испытание;
- б) для каждой отдельно взятой ячейки расхождение результатов двух испытаний превышает предел сходимости – необходимо более тщательно готовить пробы либо заменить СОП продуктом с более стабильными свойствами;
- в) для каждой отдельно взятой ячейки результаты двух испытаний совпадают в пределах сходимости, для второго испытания расхождение результатов между всеми ячейками снова превышает предел сходимости – аппарат к дальнейшей эксплуатации не допускается.

9.7.5 Аналогично выполнить испытание СОП для средней и верхней точек температурного диапазона применения аппарата по всем методам испытания, для которых используется аппарат.

10 Обработка, анализ и оценка результатов аттестации

Аппарат считается выдержавшим испытание, если все фактические точностные характеристики соответствуют требованиям его эксплуатационной документации.

11 Требования к отчётности

Положительные результаты аттестации оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОНТРОЛЬНЫЕ ФОРМЫ

ФОРМА А1. ПРОВЕРКА СКОРОСТИ НАГРЕВА

ГОСТ 6793, ISO 6299.3. Скорость нагрева 1°C/ мин							
t° ожидаемая = 70°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	50						
Скорость, °С/мин							
t° ожидаемая = 200°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	180						
Скорость, °С/мин							
t° ожидаемая = 370°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	350						
Скорость, °С/мин							
ISO 2176. Скорость нагрева 1,25°C/ мин							
t° ожидаемая = 70°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	50						
Скорость, °С/мин							
t° ожидаемая = 200°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	180						
Скорость, °С/мин							
t° ожидаемая = 370°C							
Время, мин	0	5	10	15	20	25	30
Температура, °С	350						
Скорость, °С/мин							

ФОРМА А2. ПРОВЕРКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГОСТ 6793

СОП-1							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-2							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-3							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							

ISO 6299.3

СОП-1							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-2							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-3							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							

ISO 2176

СОП-1							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-2							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
СОП-3							
	Ячейка						$\Delta_A, ^\circ\text{C}$
	1	2	3	4	5	6	
$t^\circ_K, ^\circ\text{C}$							
$t^\circ_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							
$\Delta_{\text{ОБР}}, ^\circ\text{C}$							